



环境保护部督办突出问题整改落实情况(第4期)

(接上期)

序号	编号	检查日期	县区	污染源名称	主要问题	查处情况			整改(进展)情况		
						罚款(万元)	拘留(人)	问责(人)	整改措施	整改时限	是否完成整改
11	3-T006-SD	4月19日	滨城区	滨州市柯林固废处置有限公司	1. 厂区东侧焚烧炉尾气未安装在线监测设备; 2. 厂区西侧焚烧炉尾气已安装在线设备, 未投入使用; 3. 现场检查未发现废水处理设施运行台账; 4. 危险废物管理不规范, 储存间标识牌不规范。	2			下达环境违法行为改正通知书, 责令限期整改, 并依法予以行政处罚。目前该企业在在线监测设施已经联网; 规范了污水处理设施运行台账; 制作了符合规范的危险废物标识牌。	2017.7.10	是
12	4-T012-SD	5月10日	滨城区	滨州市立德石油科技有限公司	1. 现场检查时正在生产, 生产用0.5t/h燃煤导热油炉配套水膜除尘设备停运; 2. 生产废水外排至厂区外两处水坑内; 3. 生产车间油污未及时处理, 整体环境脏乱差。	5			该企业依法下达停产整改通知书, 依法予以行政处罚, 并责令该企业立即实施停产整改, 对该公司对车间油污进行清理, 对厂区环境进行全面清理, 彻底消除脏乱差现象。目前企业车间油污及现场脏乱差已经整改到位。	2017.7.20	是
13	4-T015-SD	5月12日	滨城区	山东滨州春艺服饰有限公司	现场检查时该公司正常生产, 公司服装加工生产线2006年下半年建成投产, 至今未办理环评手续。公司有3台燃煤锅炉, 用于供暖、生产、生活, 一台0.1蒸吨生产锅炉正在运行, 一台茶浴炉运行, 均未安装除尘设施。				梁才街道办事处对该企业下达整改通知书, 该企业已经3台燃煤锅炉已经拆除到位, 替换为清洁能源。	2017.6.20	是
14	4-T016-SD	5月12日	滨城区	滨州市滨城区耀钢铁艺中心	未办理环评手续, 公司露天喷漆作业, 无VOCs配套防治设施, 油漆桶露天堆放且无规范存放场所。				已经对该企业关闭取缔, 实现“两断三清”。	2017.6.20	是
15	5-T001-SD	5月25日	滨城区	滨州市金昊建材有限公司	1. 未能提供环保等相关手续, 正在生产; 2. 隧道窑生产线无任何污染防治设施, 烟尘无组织排放严重; 3. 制砖车间无任何污染防治设施, 粉尘无组织排放严重; 4. 原料露天堆放, 无任何苫盖防尘措施。	6.8			该企业已经完善了环保手续。区环保分局下达了整改通知书。该企业已经对原料进行了苫盖, 厂区进行了硬化, 封闭式料场顶棚已经搭建完成, 洒水车实施定期洒水, 上马了烟尘治理设施。企业各项整改措施正在全面落实。	2017.7.10	是
16	5-T002-SD	5月17日	滨城区	滨州市宸轩工贸有限公司	1. 气缸生产线无环评手续; 2. 气缸生产线酸洗工段无污水处理设施, 酸洗废水直排, 无酸雾吸收设施; 3. 气缸表面处理阳极氧化工段污水直排, 无废气处理设施; 4. 铝熔炉无除尘设施。				已经对该企业关闭取缔, 实现“两断三清”。	2017.7.10	是
17	6-T008-SD	5月27日	滨城区	滨州金安热电有限公司	1. 该企业正在生产, 无排污许可证; 2. 对脱硫排口在线监测设备采取拔掉采样管测试, 二氧化硫浓度变化不明显(连接时二氧化硫为7.64mg/m ³ 、含氧量8.18%, 拔掉后二氧化硫为5.96mg/m ³ 、含氧量20.47%), 认定数据失真。				1、行业排污许可证核发工作将按照上级环保部门工作部署进行开展。2、强化督导组在到达该现场后用标气在采样孔处通SO ₂ 标气(标气浓度为59PPM)。在监控平台上此时段SO ₂ 监测数据示为158mg/m ³ (≈55.25PPM), 氮氧化物示为1mg/m ³ 左右, 含氧量示为0.5%左右, 都在指标要求范围之内。在通完标气后进行抽气测试在监控平台上SO _x /NO _x 均无数据显示, 含氧量示为20.5%。不存在数据失真情况。	2017.7.30	是
18	6-T009-SD	5月27日	滨城区	山东滨化热力有限责任公司	现场检查企业正在生产。1、2号脱硫设施压滤机运行不正常, 脱硫副产物含水量较高; 2. 料场燃煤露天堆放。				该企业于5月28日、29日更换了压滤机滤布, 压滤效果已恢复正常; 为减少煤场煤尘污染, 该企业已经安装挡风抑尘网, 有效降低了粉尘污染。在煤场周围及干燥棚内安装30余个降尘喷头, 每个喷头覆盖半径20米, 每天早、中、晚各洒水1次, 最大程度减少煤尘污染。	2017.7.30	是
19	6-T031-SD	6月6日	滨城区	山东滨州裕华化工有限公司	企业正在生产, 3台10吨以下燃煤锅炉改造未完成。				3台燃煤锅炉已经拆除, 更换了燃气锅炉。	2017.7.30	是
20	6-T032-SD	6月6日	滨城区	滨州市华海筑路工程有限公司拌合站	1. 未能提供项目环境影响评价文件; 2. 原料、燃煤堆场未封闭; 3. 有一台10吨以下燃煤锅炉。	4.8			防风抑尘网已经建设完成, 厂区已经实现全部硬化, 已购买雾炮、洒水车。车辆进出清洗设备已经安装。依法对企业违法行为进行了处罚, 通过环评批复及竣工环保验收。	2017.7.10	是
21	6-T033-SD	6月6日	滨城区	滨州大有新能源开发有限公司	1. 锅炉废气排放口高度45米, 未列入高架源名单, 无在线监测设施; 2. 锅炉脱硫设施不正常, pH试纸测试脱硫液pH值为4-5; 3. 有部分燃煤露天堆放。	14			对其下达整改通知书, 对厂区进行喷淋降尘, 将露天堆放的燃煤、炉渣清运至密闭式仓库。针对治理设施不正常运行等环境违法行为进行了整改, 确保pH值正常。企业已经列入了高架源企业名单, 在线监测设施已经安装到位实现联网。	2017.7.30	是
22	6-T034-SD	6月7日	滨城区	中海沥青股份有限公司	1. 在线监测未联网, 分析仪量程设置过高; 2. 制氢加热炉烟囱未改造监测扶梯。				滨城区环保分局对该企业下达限期整改通知书责令其限期整改。目前该企业于6月8日当天实现烟气在线监测数据联网上传工作; 该公司高架源烟气在线监测系统是常规CEMS在线监测, 并非超低排放在线监测系统。该公司采购安装的青岛佳明YSB型烟气在线监测系统满足环保部国家适应性检测报告中认证的二氧化硫量程是0-500mg/m ³ 、一氧化碳量程是0-300mg/m ³ , 现场设备量程无法修改, 该公司监测系统运行良好, 也已出具了关于量程数据的有关说明; 已经安装了符合规范的监测扶梯。	2017.7.30	是
23	6-T035-SD	6月7日	滨城区	滨州市瑞恒染织有限公司	1. 有一台5吨燃煤锅炉, 无脱硫设施; 2. 燃煤、煤渣露天堆放。				对企业下达限期整改通知书责令限期整改, 燃煤锅炉已经拆除, 更换了燃气锅炉。	2017.7.30	是
24	6-T036-SD	6月7日	滨城区	滨州市众拓路桥工程有限公司	有一台10吨以下燃煤锅炉未拆除。				燃煤锅炉已经拆除。	2017.7.30	是
25	6-T037-SD	6月7日	滨城区	滨州鹏丰纺织品有限公司	两台10吨以下燃煤锅炉未取缔。				燃煤锅炉已经拆除。	2017.7.30	是
26	3-T001-SD	4月18日	沾化区	山东炜烨热电有限公司	1. 厂区雨水管网内积存大量废油; 2. 灰场、渣场“三防”措施不到位; 3. 石灰出料口无防尘措施; 4. 烟气自动在线监测设施安装位置不符合技术规范要求。	9	1		1、企业将废油规范收集, 剩余废水运送至山东中海精细化工有限公司进行处理; 2、已对灰场进行清理, 全部入库贮存, 取消露天存放粉煤灰; 3. 石灰出料口已完全密封; 4、烟气在线监测设施安装位置已按技术规范要求更改完成。	2017.06.23	是
27	3-T002-SD	4月18日	沾化区	山东雅士亨肉食品有限公司	1. 生产工序废气无污染防治措施, 油烟直排; 2. 污泥储存场所无“三防”措施, 恶臭气体逸散严重; 3. 厂区南侧渣土未苫盖, 扬尘严重。	12			1、烘干车间已停产, 废气治理设施已安装完成, 已完成专家现场论证。油烟处理器已安装完成。2、污泥暂存棚已建设完成, 采用每天喷洒除臭剂进行除臭。3、厂区南侧渣土已苫盖。	2017.06.08	是
28	3-T003-SD	4月18日	沾化区	沾化福美康生物医药有限公司	1. 该项目未经环保部门验收; 2. 干燥工序污染防治措施无吸收碱液, 不能正常运转; 3. 废水处理设施停运, 废水有向厂区东侧空地排放迹象; 4. 危险废物产生、储存记录情况前后不符。	10	1		1、该企业环保验收已完成。2、干燥工序废气处理设施已安装完成。3、该公司环评批复污水废水无向厂区东侧空地排放迹象。目前废水处理设施已经建设完成。4、危险废物区环保局已核对数量, 产生数量与贮存数量一致, 产生储存记录已经整改完毕。	2017.07.04	是
29	3-T004-SD	4月18日	沾化区	沾化海川生物科技有限公司	1. 原料桶、废油桶露天堆放, “三防”措施不完善; 2. 锅炉燃煤烟气治理设施设置两个闸板, 有偷排嫌疑; 3. 煤场“三防”措施不完善; 4. 跑冒滴漏现象较重。	12	1		1、原料桶油桶贮存仓库已建设完成, 原料桶油桶已全部入库贮存。2、锅炉燃煤烟气治理设施两个闸板已全部拆除。3、煤棚已整改完成, 煤炭已全部入棚存放。4、企业已加强管理, 已进行清理。5、甲醇废气治理设施已建成, 灌区呼吸阀治理已完成。	2017.05.17	是
30	4-T004-SD	5月6日	沾化区	滨州市沾化区鸿鹰食品饮料有限公司	1. 4吨蒸汽锅炉脱硫设施未运行; 2. 项目环评锅炉燃料为生物质锅炉, 实际燃料为煤, 燃煤露天堆放, 无“三防”措施。	11			企业锅炉已改造为生物质锅炉, 生物质燃料已购置, 建设了生物质燃料仓库, 废气治理设施已正常运行。	2017.06.01	是
31	5-T004-SD	5月24日	沾化区	汇宏新材料有限公司	1. 该企业燃煤露天堆放, 无防尘苫盖措施, 密闭料棚正在建设中; 2. 3#自动监测采样管无温度(正常120度), 自动监测设施运行不正常。	5			1、燃煤露天堆放问题。已对露天存放的燃煤进行了苫盖, 加大煤场内喷淋洒水频次, 防止煤场扬尘问题。区环保局已对该问题立案查处。2、3#在线监测采样管无温度问题。5月24日, 督查组现场督查时第三方运营单位到达现场, 现场温度控制器故障。5月25日, 第三方运营单位对温度控制器进行了更换。	2017.06.21	是
32	6-T023-SD	6月2日	沾化区	沾化县古城镇新型材料厂	企业正在生产, 存在以下问题: 1. 已有环评批复, 尚未验收; 2. 料场物料露天堆放; 3. 破碎车间未全封闭, 无收尘装置; 4. 环评设计安装1座32门轮窑, 实际建有26门和28门轮窑各一座, 批建不符。	1			1、环评报告表已编制完成, 已批复。2、已对料场物料进行遮盖, 煤渣、煤灰料棚已建设完成。3、破碎车间布袋除尘已安装完成。	2017.07.08	是
33	1-T007-SD	4月9日	惠民县	山东惠民兴博木业有限公司	10吨燃煤蒸汽锅炉燃煤烟气未经治理设施直接进入烘干工艺, 导热油炉擅自改为生物质锅炉(自制锅炉吨位不详)烟气未经治理设施直接进入烘干工艺。锅炉排气筒设施短路。车间粉尘和工艺废气未有效收集、处理。危险废物未按环保要求进行处置。厂区料场、煤场、渣场没落实三防措施。制胶工序废气未按环评要求落实治理措施。重污染天气应急预案可操作性不强。	14			1、已拆除热风炉和锅炉多管除尘系统, 新式高效湿式除尘脱硫脱硝设施已设置完毕; 2、制胶车间已安装废水回收装置对废水回收利用, 已建设专用管道使废气通过回流冷凝器处理后回流反应釜; 3、已拆除木屑废料输送设施, 改为用废料车运输; 4、已对煤场、渣场、物料堆用密目网进行遮盖; 5、已设置危险废物储存间、警示牌, 已与山东恒导石油化工有限公司签订回收协议; 6、已按要求重新编制重污染天气应急减排方案。	2017.6.30	是
34	2-T039-SD	4月13日	惠民县	山东方晟钙业有限公司	1. 现场检查时, 该企业处于停产状态, 料仓顶部投料口污染防治设施不到位, 生产工艺粉尘污染防治设施不到位; 2. 院内新上再生胶生产车间无任何污染防治设施。	1.33			再生胶项目已拆除完毕。污染治理设施已改进。	2017.6.30	是
35	2-T040-SD	4月13日	惠民县	滨州市永杰钙业有限公司	料场渣场无苫盖措施, 现场未能出示相关环保行政许可资料。	1.6			土窑辅助设施已除, 主体部分已拆除, 料场堆场已进行密闭遮盖。	2017.6.30	是
36	2-T163-SD	4月17日	惠民县	惠民县汇宏新材料有限公司	1. 电解铝生产车间底部门窗敞开, 造成电解槽覆盖料下落后散逸排放; 2. 天窗废气收集装置未安装。				1、已安排人员对车间底部门窗全部关闭, 并加强管理禁止开启; 2、已增加相关设备防治天窗废气。	2017.6.30	是
37	2-T164-SD	4月17日	惠民县	山东龙马重科有限公司	1. 喷漆工序、熔炼工序污染物治理设施不正常运行; 2. 打磨、清砂车间未配备有效污染防治设施; 3. 未设危废暂存间, 危险废物随意堆放, 危险废物(废活性炭、废过滤棉、废切削液、废漆渣)去向不明, 清洗室碱性废水不能有效收集, 部分废水直接排入雨水管网; 4. 生产设备数量与环评不一致。	4			1、已定期更换过滤棉及活性炭, 污染物处理设备改造完成并正常运行; 2、污染物处理设备改造完成, 打磨房已设置完成; 3、危废暂存间设置完成, 管理计划已完善, 已经与相关危废处理企业签订委托合同; 4、下水道改造完成杂物已清理, 污水已连接市政污水管网; 5、环评手续已完善;	2017.6.30	是
38	2-T165-SD	4月17日	惠民县	山东希斯新能源发展有限公司	1. 打磨、切割、焊接车间均未完善污染物治理设施; 2. 7套喷漆房污染物治理设施均不正常运行; 3. 喷砂房污染物未经处理, 直接外排; 4. 未设危废暂存间, 危险废物与普通废物混合露天堆放; 5. 部分油性废水直接外排。	5			1、45台移动式焊接粉尘净化器已全部投入使用, 对焊接粉尘净化处理; 2、新上污染物治理设施已正常运行; 3、已将对喷漆房拆除; 4、已经按规定健全危废管理制度, 设立危险废物暂存间并投入使用, 于5月12日和东营争峰新能源技术有限公司签订了危险废物处理合同; 5、加强对车间拖地面产生的含油废水排放管理, 定期处理后排入惠民污水管网。	2017.6.30	是

(下转第七版)